

### 1．主屋柱根継ぎ

大広間部、取合部の柱不陸修正とともに、柱の根継ぎ修理もすすめている。

写真は、大広間南東隅の柱根継ぎ状況。この柱はシロアリによって内部が空洞状になってしまっていた。四方に取り付け大引も蟻害がひどく、これらの修理にも順次取りかかっている。



### 2．主屋三階通し柱の状況

台所北東隅の柱は三階まで通る通し柱である。延べ7.2mの長さであるが、当初より二階位置で金輪継されている。この柱には胴差等が四方に取り付き、構造上の要となっているが、雨漏りによって一階天井付近で折損し、胴差等も腐朽している。写真はその状況。

これ以上構造材を解体せずに二階より下の柱を取り替え、補強する方法を別紙のように検討している。



### 3．北蔵の黄土塗り

先月からふるいにかけて拵えをしていた黄土を、いよいよ仕上げ塗りした。写真は北蔵通用口での施工状況。

北蔵の正面側は古い壁を保存したので、壁土仕上げの新旧対比ができることとなった。新しい黄土は落ち着いた深みのある良い色に仕上がった。なお古い壁の上塗り剥落箇所は、新しい土を塗って補修している。

